

POWER RAIZOR



**Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji urządzenia
„RAIZOR”**

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 – Wprowadzenie

1.1 Deklaracja zgodności	str. 4
1.2 Odbiorcy instrukcji obsługi.....	str. 5
1.3 Testowanie i odpowiedzialność.....	str. 5
1.4 Prośba o pomoc techniczną lub części zamienne	str. 5
1.5 Demontaż i rozbiórka	str. 6

Rozdział 2 – Opis maszyny

2.1 Parametry techniczne	str.7
2.2 Opis sprzętu	str.7
2.3 Identyfikacja urządzenia.....	str.8
2.4 Użytkowanie	str.8
2.5 Nieprzewidziane i niewłaściwe zastosowanie	str.9

Rozdział 3 – Zasady bezpieczeństwa

3.1 Zasady ogólne	str.10
3.2 Polecenia i procedury mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa operatora maszyny	str.12
3.3 Hałas i wibracje	str.13
3.4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, które należy wprowadzić przed korzystaniem z maszyny	str.13
3.5 Lokalizacja i znaczenie piktogramów w celu identyfikacji niebezpiecznych sytuacji	str.14

Rozdział 4 – Montaż

str.15

Rozdział 5 – Zastosowania POWER RAIZOR

5.1 Regulacja tarczy tnącej	str.17
5.2 Cięcie pod kątem 90°	str.18
5.3 Cięcie pod kątem 30° - 45° - 47° - 70°	str.20
5.4 Frezowanie	str.23

Rozdział 6 – Utrzymanie, konserwacja

6.1 Regulacja rolek	str.26
6.2 Regulacja kółek	str.27
6.3 Regulacja wzornika	str.28

Rozdział 7 – Części zamienne

7.1 Tabela części zamiennych	str.29
---	--------

1.1 Deklaracja zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(Zgodnie z dyrektywa 2006/42/WE)

PRODUCENT

Raimondi S.p.A.

Firma

Via dei Tipografi, 11

Adres

Modena

Miasto

41122

Kod pocztowy

Italia

Kraj

MO

Region

OŚWIADCZA ŻE MASZYNA

POWER RAIZOR

Opis

POWER RAIZOR

Numer seryjny

POWER RAIZOR

Nazwa handlowa

POWER RAIZOR

Model

2017

Rok budowy

03

Rewizja

JEST ZGODNY Z DYREKTYWAMI

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

ORAZ UPOWAŻNIA

SiCert SRL

Nazwa

Via Statuto 3

Adres

Reggio Emilia

Miasto

42121

Kod pocztowy

Italia

Kraj

RE

Region

DO STWORZENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W JEGO IMIENIU

Miejsce i data utworzenia dokumentu

Modena, 2017

Producent

Sig. Ivan Raimondi

1.2 Odbiorcy instrukcji obsługi

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla profesjonalnie wyszkolonych i wykwalifikowanych osób, które wiedzą, jak działać zgodnie z normami bezpieczeństwa; zakłada się, że każda osoba ma podstawową wiedzę na temat swojego stanowiska pracy.

Podręcznik nie może służyć do nadrobienia braków i niedociągnięć kulturowych ani intelektualnych osób, które wchodzi w interakcję z maszyną. Personel odpowiedzialny za obsługę, konserwację i inne operacje związane z maszyną musi posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz szczególne doświadczenie w użyciu tego typu maszyn lub podobnych.

1.3 Testowanie i odpowiedzialność

Przygotowane do instalacji urządzenie jest wysyłane do klienta po przejściu testów oraz badań przewidzianych i ustalonych przez producenta, w zgodzie z obowiązującymi przepisami BHP

1.4 Prośba o pomoc techniczną lub części zamienne

Firma RAIMONDI S.p.A. nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowości w działaniu lub awarie, spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia lub interwencjami lub modyfikacjami dokonywanymi przez osoby trzecie, nie autoryzowane przez RAIMONDI S.p.A.

Każdy wniosek/prośbę o pomoc do Serwisu pomocy technicznej klienta należy przesłać e-mailem na następujący adres: **info@raimondispa.com**

Temat wiadomości e-mail:

RAIMONDI S.p.A. - Serwis pomocy technicznej dla klientów

Określając/wskazując na:

1. rodzaj sprzętu, numer seryjny;
2. wykryte wady/usterki;
3. sprzedawca, u którego zakupiono sprzęt;

4. dokument podatkowy, który poświadcza datę zakupu przez użytkownika.

1.5 Demontaż i rozbiórka

Pod koniec rzeczywistego cyklu życia maszyny użytkownik musi przystąpić do demontażu urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy oddzielić poszczególne materiały zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym sprzęt musi zostać zutylizowany. Sprzęt nie zawiera żadnych składników ani substancji niebezpiecznych, które potrzebują specjalnych procedur utylizacji.

2.1 Parametry techniczne

Wymiary (długość X szerokość X wysokość): 280 x 265 x 240 mm

11 "1/32 x 10" 7/16 x 9 "29/64

Maksymalna moc instalacyjna: od 600 do 1100 W - od 0,8 do 1,47 hp

Maksymalna głębokość cięcia przy 90 °: 20 mm - 51/64 "


Maksymalna głębokość cięcia przy 45 °: 16 mm - 41/64 "

Średnica tarczy tnącej: 125 mm - 4" 59/64

Waga (*): 3,9 kg - 8,59 lb

(*) Masa sprzętu, z wyłączeniem elektrycznego urządzenia tnącego (szlifierka)

2.2 Opis sprzętu

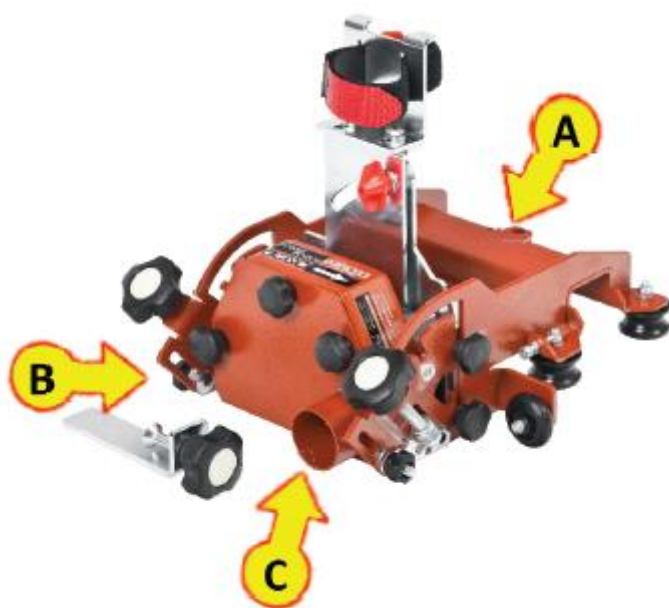

Urządzenie do cięcia POWER RAZOR składa się z:

A – Rama/ podwozie

B - Obudowa ochronna

C - Przyłącza systemu odsysania pyłu

2.3 Identyfikacja urządzenia

Tabliczka identyfikacyjna CE jest umieszczona na urządzeniu w miejscu wskazanym na poniższym rysunku:



2.4 Użytkowanie

Urządzenie POWER RAZOR może być używane tylko w połączeniu z prowadnicą RAZOR i jest kompatybilne z większością szlifierek kątowych wiodących marek o mocy od 600 W (0,8 hp) do 1100 W (1,47hp). Urządzenie POWER RAZOR służy do cięcia dużych płyt gresowych i spieków kwarcowych z ceramiki, gresu i naturalnego kamienia. Urządzenie POWER RAZOR może być używane tylko z dyskami i tarczami ściernymi o średnicy maks. 125 mm . Korzystanie z jakichkolwiek innych narzędzi jest zabronione!!!. Standardowy POWER RAZOR przeznaczony jest do cięcia na sucho tylko w

połączeniu z odkurzaczem: specjalne akcesorium do cięcia na mokro dostępne jest osobno; akcesorium umożliwia wykonywanie cięcia na mokro przy

zmniejszonej ilości pyłu. To dodatkowe urządzenie do cięcia na mokro podlega ograniczeniom wskazanym w instrukcji obsługi stosowanego modelu szlifierki.

2.5 Nieprzewidziane i niewłaściwe zastosowanie urządzenia

Uważa się za użytkowanie niewłaściwe, używanie urządzenia POWER RAIZOR z elektryczny urządzeniem do cięcia (np. szlifierka kąтова) innym niż zalecany i wskazany powyżej lub takim, którego parametry techniczne są wyższe od maksymalnie dopuszczanych.

Urządzenie nie nadaje się do użytku w warunkach, w których może dojść do wybuchu, zdefiniowanych w dyrektywie 99/92/CE lub na zewnątrz w czasie deszczowej pogody.

3.1 Zasady ogólne



ZASADY WYMIENIONE PONIŻEJ MUSZĄ BYĆ UWAŻNIE PRZECZYTANE, PONIEWAŻ STANOWIĄ NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚĆ CODZIENNEJ PRAKTYKI WYKORZYSTYWANEJ PODCZAS UŻYWANIA I KONSERWACJI WSZYSTKICH CZĘŚCI SPRZĘTU. WIEDZA TA JEST NIEZBĘDNA, ABY ZAPOBIEC JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYPADKU Z UDZIAŁEM LUDZI LUB RZECZY.

1. Nie używaj z urządzenia, dopóki dokładnie nie zrozumiesz jego działania/funkcjonowania.
2. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, pomimo uważnego przeczytania całej tej instrukcji, skontaktuj się z *Serwisem Pomocy Technicznej* RAIMONDI S.p.A.
3. Upewnij się, że wszystkie przepisy bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji są zrozumiane przez wszystkich pracowników korzystających z tego urządzenia.
4. Przed użyciem urządzenia operator musi sprawdzić stan techniczny i istnienie ewentualnych widocznych defektów na urządzeniach zabezpieczających i na samym urządzeniu. W przypadku awarii bądź zepsucia natychmiast powiadom o tym RAIMONDI S.p.A. lub najbliższe *Centrum Pomocy Technicznej*.
5. Wymieniaj części uznane za wadliwe bądź uszkodzone na oryginalne części zamienne, które posiadają gwarancję od firmy produkcyjnej.
6. Nigdy nie próbuj ryzykownych rozwiązań!
7. Zawsze noś okulary ochronne, ochraniacze uszu, odpowiednią maskę ochron do przetwarzanego produktu i inne dowolne osobiste urządzenie ochronne w obszarach, które tego wymagają.
8. Zawsze stosuj i egzekwuj przepisy bezpieczeństwa; w przypadku gdy pojawiają

się pewne wątpliwości, skonsultuj się z tą instrukcją przed ponownym podjęciem jakichkolwiek działań.

9. Urządzenie może być używane tylko i wyłącznie dla zastosowań, do których jest przeznaczony i zgodnie z ustaleniami wyznaczonymi przez RAIMONDI S.p.A.



NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA DO CELÓW INNYCH NIŻ TE WSKAZANE PRZEZ INSTRUKCJĘ ORAZ NIE PRACUJ Z PRODUKTAMI INNYMI NIŻ TYMI WSKAZANYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI !!!

Niewłaściwe użycie urządzenia może być źródłem zagrożenia dla osób odpowiedzialnych za używanie i uszkodzenie samego sprzętu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, które mogą wystąpić podczas okresu użytkowania urządzenia, jednakże nieuwzględnionych w aktualnych dokumentach pomocy technicznych, skonsultuj się niezwłocznie z naszym **Serwisem Obsługi Klienta** w celu rozwiązania problemu w najkrótszym możliwym czasie.

3.2 Polecenia i procedury mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa operatora/użytkownika maszyny

W wyniku oceny ryzyka przedstawiamy następujące środki zapobiegawcze mające na celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa operatora urządzenia.

- Należy utrzymywać miejsce pracy w porządku i czystości.
- Nie używaj urządzenia POWER RAZOR w warunkach, w których może dojść do wybuchu, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i proszków.
- Używaj przedłużaczy odpowiednich do warunków pracy i regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej oraz przed rozpoczęciem wymiany tarczy do cięcia ZAWSZE odłączaj elektronarzędzie.
- Nie wystawiaj POWER RAZOR na deszcz lub wilgotność;
- Nie przenoś urządzenia POWER RAZOR chwytając go za przewód zasilający lub odłączając go od gniazda w ten sposób;
- Trzymaj kabel z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi i ruchomych części;
- Przed aktywacją urządzenia POWER RAZOR, usuń wszelkie klucze regulacyjne;
- Nie należy nosić odzieży, ozdób, akcesoriów, które mogą wkręcić w ruchome części maszyny;
- Jeśli używane są urządzenia do usuwania i zbierania kurzu, sprawdź, czy są one podłączone i używane prawidłowo. Korzystanie z tych urządzeń pomoże zmniejszyć ilość pyłu.
- Aby bezpiecznie i poprawnie wykonać pracę, używaj tylko odpowiednich dysków.
- Codziennie sprawdzaj czy wszystkie przełączniki i urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo;
- Używaj i przechowuj urządzenie POWER RAZOR z dala od dzieci i nie dopuść do tego, aby z urządzenia korzystały osoby niewyszkolone i niezapoznane z powyższymi instrukcjami.

- Po każdej konserwacji lub regulacji upewnij się, że urządzenie działa poprawnie i bezpiecznie. W przypadku awarii nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z serwisem pomocy technicznej.

3.3 Hałas i wibracje

Za charakterystyczne wartości emisji hałasu dla urządzenia należy uważać te podane w instrukcji obsługi używanej szlifierki kątowej.

Wibracje: ekspozycja $<2,5 \text{ m / s}^2$

3.4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, które należy wprowadzić przed korzystaniem z maszyny

Przed użyciem operator lub użytkownik urządzenia POWER RAIZOR musi podjąć następujące niezbędne środki zapobiegawcze:

- Upewnij się, czy sieć zasilająca i przedłużacz, którą chcesz używać są zgodne z parametrami technicznymi płyty szlifierki kątowej;
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka urządzenia upewnij się, że wyłącznik jest wyłączony;
- Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się czy osłona ochronna jest prawidłowo zamontowana;
- Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się czy urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamocowane;
- Przed użyciem upewnij się czy narzędzia są w dobrym stanie, dobrze zamontowane i dokładnie dokręcone;
- Upewnij się czy miejsce w którym pracujesz jest dobrze wentylowane;
- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne podczas pracy.

3.5 Lokalizacja i znaczenie piktogramów w celu/do identyfikacji niebezpiecznych sytuacji

Urządzenie POWER RAIZOR jest wyposażone w piktogramy do identyfikacji niebezpiecznych sytuacji.

Chociaż maszyna została zaprojektowana i zbudowana, aby zmniejszyć do minimum niebezpieczne sytuacje, nadal istnieje ryzyko, wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź użytkowania po nieprawidłowym montażu lub regulacji.



PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI!!! W PRZYPADKU NIEZROZUMIENIA KTÓREJKOLWIEK Z PROCEDUR OBSŁUGI, PROSIMY O KONTAKT Z TECHNIKAMI PRODUCENTA.



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ INSTALACJI - UŻYTKOWANIE - KONSERWACJA

Poniższy piktogram nakłada na operatora obowiązek przeczytania instrukcji użytkowania i konserwacji przed użyciem, regulacją, instalacją i przeprowadzeniem konserwację urządzenia POWER RAIZOR.



ZAKAZ ZASTOSOWANIA/UŻYWANIA TARCZ TNĄCYCH

Poniższy piktogram wprowadza zakaz używania tarcz tnących.



OBOWIĄZEK UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONNYCH

Poniższy piktogram nakłada obowiązek na operatora lub użytkownika urządzenia POWER RAIZOR używania rękawic ochronnych zabezpieczających

OBOWIĄZEK UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONNYCH



Poniższy piktogram nakłada na operatora lub użytkownika urządzenia POWER RAIZOR obowiązek używania słuchawek lub ochronników słuchu, okularów ochronnych zabezpieczających przed dostaniem się małych części podczas cięcia lub po nim oraz masek ochronnych przed kurzem powstającym podczas cięcia.



4.0 MONTAŻ



OPERATOR JEST ZOBOWIĄZANY SIĘ DO UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ.

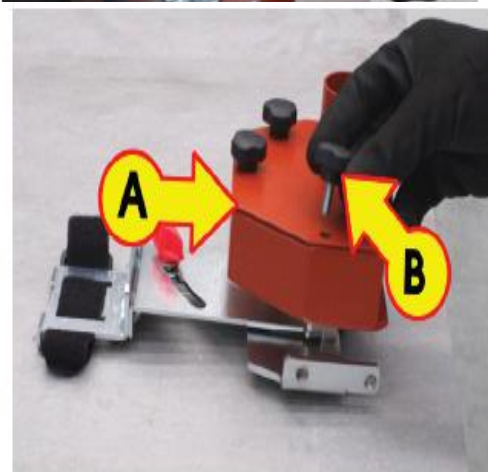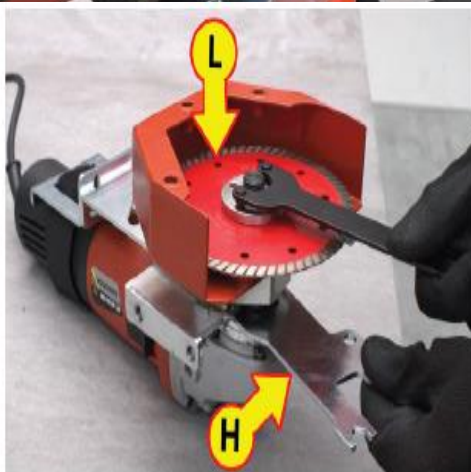

1. Zdejmij osłonę ochronną (A) odkręcając pokrętło (B).
 2. Przykręć wrzeciono szlifierki kątowej (C) do wałka urządzenia (D) i dokręć za pomocą specjalnego klucza (E).
- Sprawdź, czy montaż jest solidny i bezpieczny.

3. Dociśnij wspornik (F) do szlifierki i dokręć śruby (G) za pomocą klucza (H) dołączonego do urządzenia POWER RAIZOR.

Przymocuj szlifierkę do wspornika za pomocą taśmy (I).

4. Przeprowadź montaż tarczy tnącej (**L**) uwzględniając kierunek jej obrotów, a następnie zamocuj ją za pomocą odpowiedniej nakrętki przy użyciu specjalnego klucza (**H**)

5. Zamknij osłonę ochronną (**A**), dokręcając wszystkie pokrętła (**B**).



6. Włóż do środka ramy (**M**) zespół (**N**) i zamontuj za pomocą śrub w pozycji cięcia.

7. Wkręcić uchwyt (**P**) szlifierki w ramę.



OPERATOR JEST ZOBOWIĄZANY SIĘ DO UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ !!!!



OPERACJA CIĘCIA WYMAGA STABILNEJ I PŁASKIEJ POWIERZCHNI PRACY



DO WSZYSTKICH OPERACJI CIĘCIA ZALECA SIĘ UŻYWANIE STOŁU MODUŁOWEGO „BANCO MAXI”



WRZECIONA URZĄDZENIA POWER RAIZOR I GŁOWICA SZLIFIERKI KĄTOWEJ MOGĄ SPOWODOWAĆ WZROST TEMPERATURY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA





W PRZYPADKU MATERIAŁÓW BARDZO STRUKTURALNYCH MOŻE WYSTĄPIĆ SYTUACJA, W KTÓREJ PRZYSSAWKI NIE BĘDĄ PRZYLEGAĆ PRAWIDŁOWO DO PROWADNICY. W TAKIM PRZYPADKU ZAMOCUJ PROWADNICĘ ZA POMOCĄ ZACISKÓW.



PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE CZY JEST PODŁĄCZONY I WŁĄCZONY SYSTEM ODCIĄGANIA/ODSSYSANIA ZANIECZYSZCZEŃ!

5.1 REGULACJA TARCZY TNĄCEJ

Wykonaj kilka próbnych cięć przed właściwym użyciem urządzenia POWER RAIZOR.

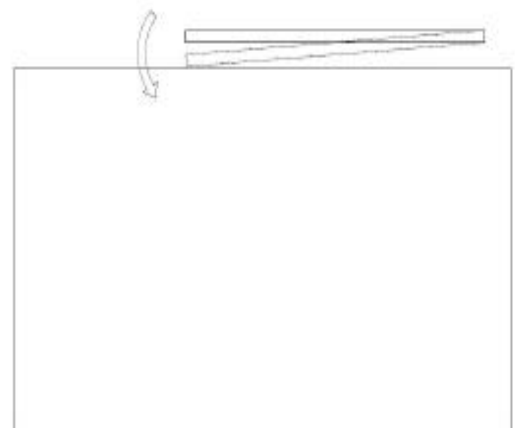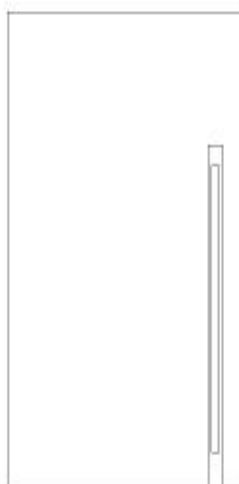


POWER RAIZOR jest wyposażony w regulację równoległości dysku.

W przypadku kiedy konieczne jest wykonanie takiej regulacji, postępuj w następujący sposób:

1. Lekko poluzuj nakrętkę (A), aby odchylić przednią część prowadnicy.
2. Wykonaj cięcie o długości około 20 cm, a następnie gdy dysk jest wyłączony, sprawdź wzrokowo, czy dysk/tarcza jest równoległa do cięcia na płycie.
3. W przypadku cięć jolly (45 °) wskazane jest ustawienie tarczy w taki sposób aby tylna część była bardziej odległa od materiału.


5.2 Cięcie pod kątem 90°

Urządzenie POWER RAIZOR może ciąć materiał o grubości do maksymalnie 20 mm materiału. W zależności od grubości materiału, może być niezbędne zrobienie krótkich przerw podczas cięcia, aby umożliwić ochłodzenie dysku.

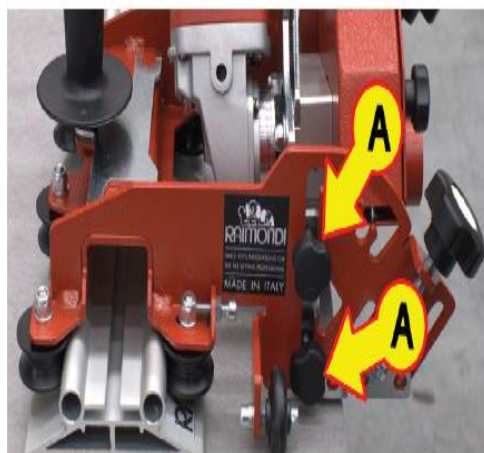

1. Poluzuj pokręta (A) i ustaw POWER RAIZOR w położeniu cięcia pod kątem 90 °, a następnie dokręć pokręta (A).
2. Umieść płytę przeznaczoną do cięcia na płaskiej powierzchni i umieść na niej prowadnicę (B). Zaznacz część do usunięcia na obu końcach płyty.

3. Umieść POWER RAIZOR na prowadnicy (**B**) i ustaw tarczę zgodnie z zaznaczonym pomiarem (**C**).

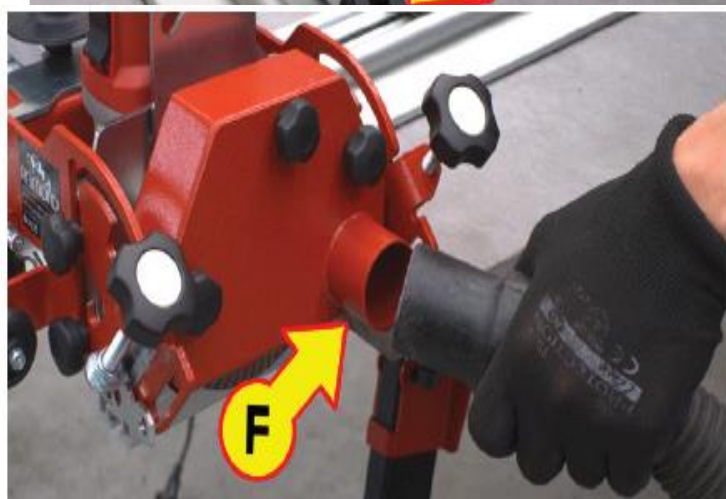

4. Dokręć przyssawki prowadnicy (**B**) za pomocą uchwytów (**D**).
5. Poluzuj nakrętkę motylkową (**E**) i opuść tarczę do zaplanowanego położenia. Dokręć nakrętkę motylkową (**E**).
6. Włożyć rurę ssącą do otworu (**F**). Uruchom odkurzacz przemysłowy.
7. Uruchom szlifierkę i rozpocznij cięcie, trzymając za uchwyt (**G**). Posuwaj się

ze stałą prędkością, zwalniając do 5 cm przed końcem cięcia.

Krawędzie cięcia można wykończyć za pomocą gąbek diamentowych lub tarczek ściernych.



PORUSZAJ SIĘ ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ W KIERUNKU W KTÓRYM WSKAZUJE STRZAŁKA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA OBUDOWIE OCHRONNEJ

Aby zagwarantować cięcie liniowe, konieczne jest użycie właściwych tarcz oraz utrzymywać stałą prędkość posuwu, proporcjonalną do grubości i rodzaju materiału przeznaczonego do cięcia. Aby zoptymalizować żywotność tarczy diamentowej, zaleca się robić kilkusekundową przerwę po każdych 25 cm cięcia.

5.3 Cięcie pod kątem 30° - 45° - 47° - 70°

Urządzenie POWER RAIZOR służy cięciu ukośnego płyt wielkoformatowych o maksymalnej grubości 16 mm przy 45 °.



1. Umieść Power Raizor w prowadnicy (A)
2. Poluzuj pokrętła (B) i ustaw POWER RAIZOR w położeniu pożądanej konfiguracji cięcia.
3. Dokręć pokrętła (B).



4. Umieść płytę przeznaczoną do cięcia na płaskiej powierzchni i umieść na niej prowadnicę.
5. Ustaw prowadnicę równoległe do krawędzi, która ma być obrabiana, na taką



odległość, która pozostawia co najmniej 1 mm pomiędzy powierzchnią materiału i początkiem ukosu. Aby ułatwić sobie pracę, użyj regulowanej miarki **(D)** na obu końcach płytki.

6. Dokręć przyssawki prowadnicy **(B)** za pomocą uchwytów **(D)**.

7. Włóż rurę ssącą do otworu **(E)**. Uruchom odkurzacz przemysłowy.

8. Uruchom szlifierkę i chwyć za rączkę **(F)**, aby rozpocząć fazowanie. Posuwaj się ze stałą prędkością, robiąc co jakiś czas przerwy i zwolnij na 5 cm (2 ") przed końcem ukosowania.


Aby ustawić odniesienie/miarkę/odległość szukaj informacji w rozdziale 6.3 „Regulacja wzornika”

5.4 Frezowanie i nacinanie





**ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NIE SPOWODUJE CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA PYŁU.
OPERATOR OPRÓCZ UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ
(ZALECANE SĄ MASKI FILTRACYJNE FFP2, NORMA EN 149), MUSI KORZYSTAĆ Z
URZĄDZENIA W OTWARTYM I PRZEWIETRZNYM MIEJSCU.**

Urządzenie POWER RAIZOR służy nacinania płyt o minimalnej grubości 15 mm i frezowania płyt do maksimum 10 mm.

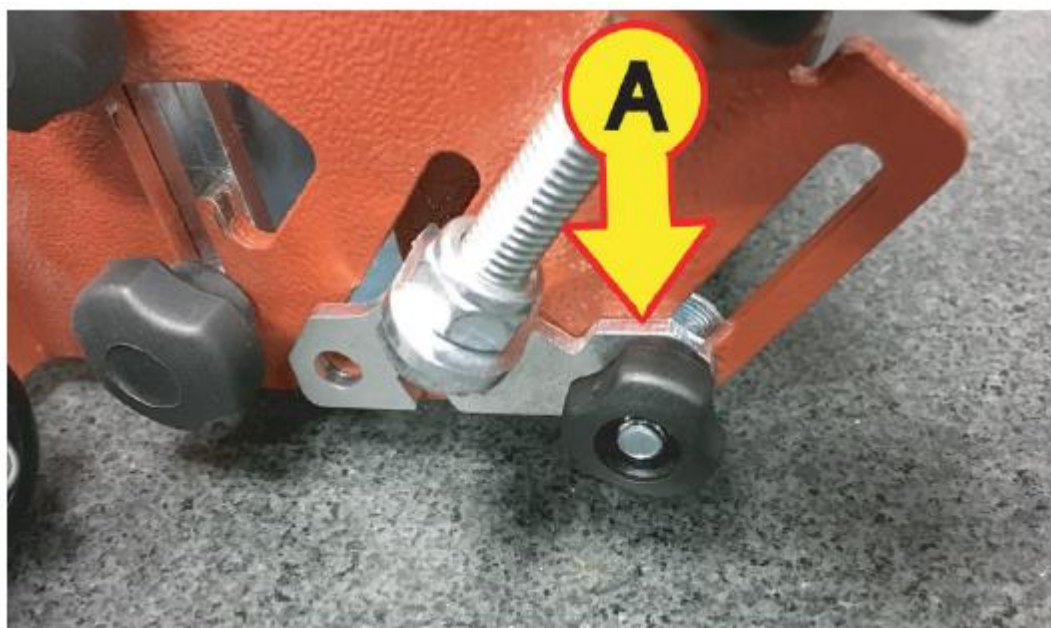

1. Usunąć pokrętko antywibracyjne (**A**), aby zastosować konfigurację 180°.

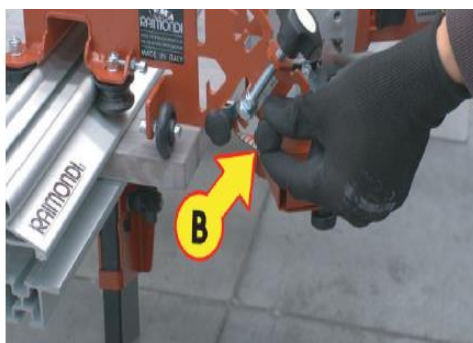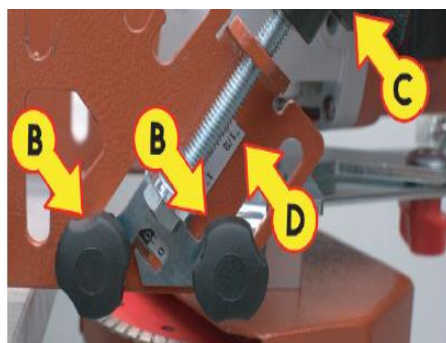

2. Całkowicie odkręć pokrętła **(B)** i ustaw urządzenie POWER RAIZOR w pozycji 180°. Zakręć pokrętła niezbyt mocno **(B)** (nie dokręcaj ich maksymalnie!)
3. Wyreguluj pokrętła **(C)**, aby ustawić tarczę lub frez na pożądaną wysokość do pracy. Za pomocą miarki sprawdź prawidłowe ustawienie urządzenia. Całkowicie dokręć pokrętła **(B)**.
4. Umieść płytę do przecięcia na płaskiej powierzchni i na niej umieść prowadnicę równoległą do krawędzi. Przyssij przyssawki prowadnicy **(E)** za pomocą uchwytów **(F)**.



5. Dostosuj głębokość cięcia odpowiednio do swoich potrzeb za pomocą pokrętła **(D)**.
6. Włożyć rurę ssącą do otworu **(E)**. Uruchom odkurzacz przemysłowy.
7. Uruchom szlifierkę i chwyć za rączkę **(F)**, aby rozpocząć fazowanie.
Posuwaj ze stałą prędkością.



8. W przypadku używania frezów należy umieścić podkładkę **(G)** na kołnierzu szlifierki. Zwróć uwagę na kierunek wkładania kołnierza. Centrowanie powinno być ustawione na stronę do frezu.




OPERATOR JEST ZOBOWIĄZANY DO UŻYWANIA URZĄDZEŃ OCHRONY OSOBISTEJ !!!!



UPEWNIJ SIĘ ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD SIECI !!

6.1 Regulacja rolek

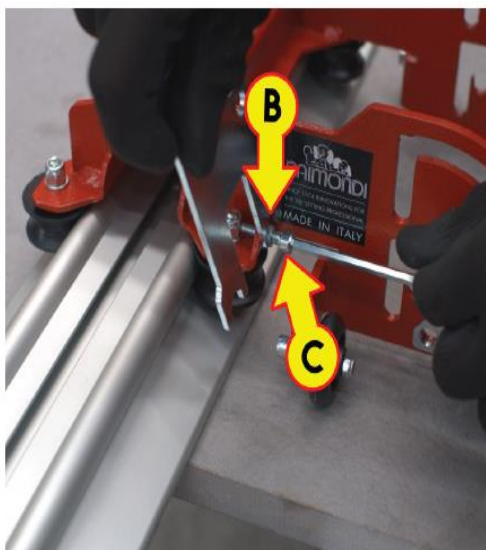


Umieść urządzenie POWER RAIZOR na przewodnicy.

1. Lekko poluzuj śrubę mocującą (A) kółeczko (R1),
2. Poluzuj nakrętkę (B) i obracaj śrubę (C) aż do ustawienia prawidłowej pozycji.
3. Po zakończeniu ustawienia odpowiedniej pozycji zakręć nakrętkę (B) i zablokuj koło dokręcając śrubę (A).
4. Powtórz te same czynności dla kółeczka (R2).



**PRZESUW MUSI BYĆ WYKONANY STANOWCZYM RUCHEM BEZ
ŻADNYCH PRZERW!!!**

6.2 Regulacja kółek

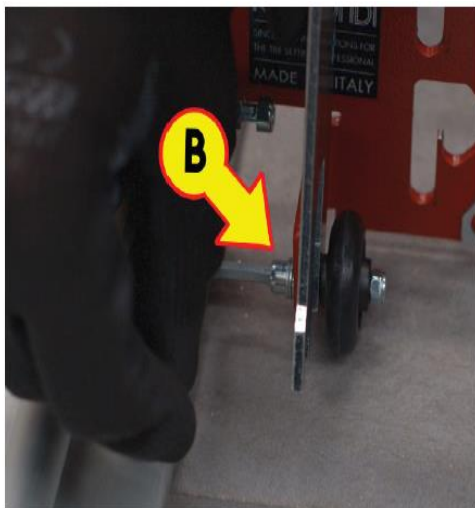


1. Przymocuj prowadnicę i poruszaj uchwytem **(A)** w taki sposób, aby prowadnica znajdowała się w odpowiednim ustawieniu do pracy.
2. Poluzuj nakrętkę mocującą **(B)** kółka **(R1)**, a następnie przesuwaj kółkiem, aż będzie przylegało do materiału
3. Dokręć nakrętkę **(B)** Powtórz te same operacje dla drugiego kółka **(R2)**.



**KÓŁKA MUSZĄ DOTYKAĆ PŁYTKI. WJAZD I WYJAZD WÓZKA Z PŁYTKI
NIE POWINIEN STANOWIĆ PROBLEMU**

6.3 Regulacja przymiaru

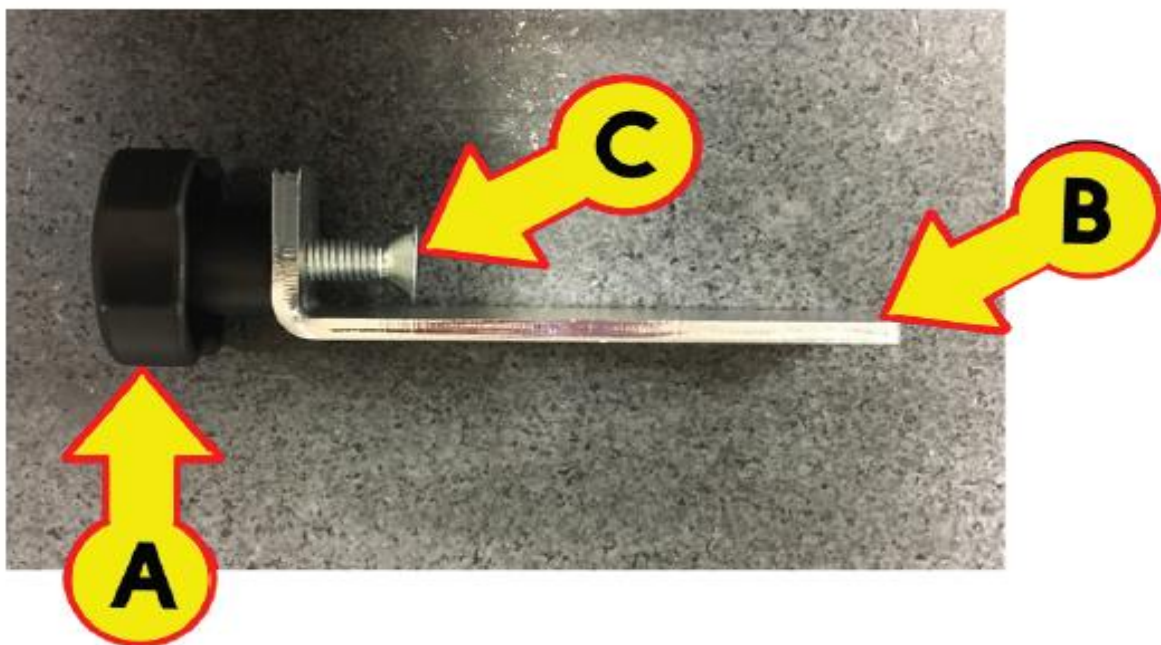

W celu regulacji przymiaru umieść przecinarkę na płycie tak, aby uzyskać odpowiednią odległość.

1. Odkręć śrubę **(A)**, dociśnij kątownik **(B)** do przecinarki.
2. Odkręcaj lub dokręcaj śrubę **(C)** tak, aby dotykała obrabianej krawędzi płytki.
3. Dokręć śrubę do końca **(A)**

7.1 Tabela części zamiennych

ELEMENT	ILOŚĆ	KOD
1	1	158GF04D
2	1	196CI03C
3	1	305GF01C
4	2	305PF06C
5	2	305PF07C
6	7	305PM05C
7	5	309CV04A
8	2	315CB18C
9	1	433PWR01D
10	1	433PWR02D
11	1	433PWR03D
12	1	433PWR04D
13	1	433PWR05D
14	1	433PWR06D
15	1	433PWR07DDX
16	1	433PWR07DSX
17	1	433PWR08D
18	1	433PWR09A
19	1	433PWR11A
20	1	433PWR12D
21	2	900ROND16T

© Raimondi S.p.A.

